

Kartläggning av Grundskolan på Kökar

Alexandra Gamba



Introduktion

Via projektet "Ett Åland för alla" utförs kartläggningar av tillgängligheten på allmänna platser. Detta är görs för att säkerställa att alla kan komma åt allmänna områden och byggnader.

Skolan har ett brinnande engagemang i att göra skolan tillgänglig och att möta olika elevers behov.

Det finns en stor anpassningsförmåga att inkludera personer i en skolmiljö där alla har förutsättningen att trivas.

Vi önskar skolan ett stort lycka till.



Parkering och vägen till entrén.



Marken bör jämnas ut.

Det bör finnas en parkering för de med särskilt tillstånd.

Huvudentrén bör vara tydligt utmärkt.

En skylt med en symbol som hänvisar till cykelstället underlättar.

Ett förtydligande av skylten som leder upp till entrén uppför backen.

Det bör finnas jämn belysning från parkeringen till huvudentrén.



Entré



Dörren bör hållas öppen i minst 25 sekunder.

Dörrens slagyta bör markeras på markunderlaget.

Handtaget bör ha en tydligare kontrast.

Det bör inte skapas glipor mellan mattan och golvet innanför entrén.



Skyltning



Det saknas visuella gångstråk både inomhus och utomhus.

Skyltningen bör vara enhetlig, med tydlighet när det gäller text och kontraster.

Skyltar bör vara placerade på väggen intill dörren och vara försedda med punktskrift.

Markera ut huvudentrén och renovera upp den befintliga skylten.

Det är svårt att förstå att skylten till mötesrummet pekar uppför backen.



Trappor

Varje trappsteg bör ha en kontrastmarkering på den yttre kanten.

Före en trappa bör det finnas ett taktilt eller visuellt varnande område.

Det finns ojämnheter där växtlighet växer upp mellan gliporna.

Utstickande kanter bör inte förekomma då de kan utgöra snubbelrisk.

Det ska finnas ledstänger eftersom trappan tre steg eller fler.



Ramp

Före en ramp börjar bör det finnas ett taktilt eller visuellt varnande område.

Innan rampens början finns en nivåskillnad, vilket försvårar användningen.

Det bör finnas ett avåkningsskydd på höger sida.

Rampen är ojämn och det finns lutningar åt flera olika håll.

Lutningen är för brant för en ramp som står utan tak eller uppvärmning.

Det saknas ledstänger.

Brunnar ska inte utgöra nivåskillnader i gångstråk.



Korridorer



Korridorerna i nära anslutning till entrén är fyllda med stolar och bord, vilket tar bort av den fria bredden.

På andra våningen finns en insjuknad i golvet vilket kan utgöra snubbelrisk.

Visuella ledstråk i korridorerna kan underlätta orienteringen.

Sittplatserna på andra våningen kan möbleras om vid behov.



Matsal

Dörrpassagebredden bör vara minst 85 centimeter.



Kontraster mellan möbler och omgivande bakgrund kan göra dem lättare att upptäcka.

Serveringsdisken kan utmärkas genom kontraster.

Det bör finnas tillräckligt med bredd mellan bordet och serveringsdisken.

Belysningen bör vara jämn och inte skapa skuggor.

Ett visuellt ledstråk och bildstöd underlättar.



Tillgänglig toalett nedre våning



Det finns inte rum för en assistent eller möjlighet att utföra en överföring från hjulförsett hjälpmedel till toaletten.

Det bör finnas en vändyta på 150 centimeter i diameter.

Bidéuschen är svår att nå.

Toalettsitsen bör kontrastmarkeras.

Toalettpappret bör vara fäst i armstödet.

Armstöden bör vara vägghängda och kontrastera mot omgivande miljö.

Handfatet är för litet.



Tillgänglig toalett nedre våning

Det bör vara tydligt om toaletten är ledig eller upptagen på utsidan.

Draghandtaget är för kort.

Kontrasterna mellan väggen och golvet är svaga.

Det saknas larm på toaletten, vilket behöver åtgärdas snarast möjligt.



Andra våningens entré



Backen upp till andra våningen har brant lutning och är ojämn på grund av grästuvorna som växer fram.

Det finns ett begränsat utrymme för hur många bilar som får plats utanför entrén.

Höga nivåskillnader som på bilden till vänster bör utjämnas för att göra det lättare att ta sig in.

Trösklar bör vara avfasade om det behövs att de finns.

En installation av en jämn belysning uppför backen underlättar vintertid.



Mötesrum



Klädkrokar bör även finnas på en lägre höjd.

Det saknas skylt för att underlätta orienteringen av mötesrummet.

Det bör finnas sittplatser i olika höjder.

Vissa av sittplatserna bör ha både arm- och ryggstöd.

Det bör finnas teknisk utrustning som till exempel en hörselslinga.



Tillgänglig toalett andra våningen



Toalettpapper bör vara installerad direkt i armstöden.

Armstöden bör vara vägghängda och ha tydliga kontraster.

Bidéduschen bör vara installerad i armstödet.

Handfatet är installerat för nära kanten.

Handfatets dimensioner är inte tillräckliga.

Det kan vara svårt att nå tvålbehållaren.

Toalettsitsen bör ha en kontrasterande färg.

Det saknas larm.



Tillgänglig toalett andra våningen



Låset bör vara utformat i enhandsfattning.

Draghandtaget är för kort och bör kontrastera mot dörren.

Vändytan bör vara 150 centimeter i diameter i toaletten.

Det bör finnas minst 80 centimeters avstånd till båda väggarna.

Blandaren har en vanlig kran, den bör ha en förlängd del i enhandsfattning.

Krokar bör finnas på olika höjder.

Utrustning bör vara installerad mellan 90 och 110 centimeter.



Skolan har många tillgänglighetshöjande lösningar i byggnaden och det finns redan en stadig grund att bygga vidare på.

I rapporten listas brister och där finns åtgärdsförslag.

Tack!

www.handicampen.ax

