

# Kartläggning av Sommarängen

Alexandra Gamba



# Introduktion

Via projektet "Ett Åland för alla" utförs kartläggningar av tillgängligheten på allmänna platser. Detta är görs för att säkerställa att alla kan komma åt allmänna områden och byggnader.

Vi har en åldrande befolkning, vilket innebär att byggnader såsom äldreboende bör vara hållbara över tid. Det är en investering i framtiden där individers olika behov kan mötas.

Det finns ett nära samarbete mellan skolan och äldreboendet.

Sommarängen är ett fint och hemtrevligt äldreboende.



# Skyltning



Det bör vara tydligt skyltat från vägen och det bör finnas en märkt parkeringsplats för de med särskilt tillstånd.

En ledfyr vid huvudentrén skulle bidra med lättare orientering.

Skylden "Sommarängen" är fin men svårläst.

Det bör finnas en skylt som hänvisar till hjärtstartaren.

Skyltar bör vara enhetliga, försedda med punktskrift och även kompletteras med symbol.

Överflödig information leder till att en del personer inte kan ta till sig av relevant information.



# Trappor

Varje trappsteg bör ha en kontrastmarkering på den yttre kanten.

Före en trappa börjar bör det finnas ett taktilt eller visuellt varnande område.

Lösa föremål bör inte vara i gångstråket.

Trappor bör vara utformade på ett enhetligt sätt.

Ledstänger bör börja 30 centimeter före trappans början och fortlöpa 30 centimeter efter sista trappsteget.

Ledstänger ska finnas på två olika höjder.

De bör vara avrundade så att de är greppvänliga.



# Ramp

Före en ramp börjar och där rampen slutar bör det finnas ett taktilt eller visuellt varnande område.

Ledstänger bör börja 30 centimeter före rampens början och fortlöpa 30 centimeter efter rampens slut.

Ledstänger ska finnas på två olika höjder. De bör vara avrundade så att de är greppvänliga.

Ledstänger bör vara kontrastmarkerade.

Rampen bör inte luta mer än 8 procent.

Det bör finnas ett vilplan.

Det finns ett avbrott i ledstången där det finns en grind.



# Entré



Handtaget på utsidan och insidan bör vara i en kontrasterande färg.

Dörren med den automatiska dörröppnaren bör hållas öppen i minst 25 sekunder.

Tydligare kontraster på den automatiska dörröppnaren underlättar.

Lösa föremål bör flyttas undan.



# Tillgänglig toalett



Det saknas ett draghandtag på insidan av dörren.

Låset bör vara utformat i enhandsfattning.

Handfat och toaletsits bör märkas genom kontrastmarkering.


Sitthöjden bör vara minst 48 centimeter.

Armstöden bör vara vägghängda.

Spolknappen bör vara automatiserad.

Kranen bör förses med en förlängd spak som kan användas med enhandsfattning.

Det är svårt att nå tvål- och spritbehållarna.

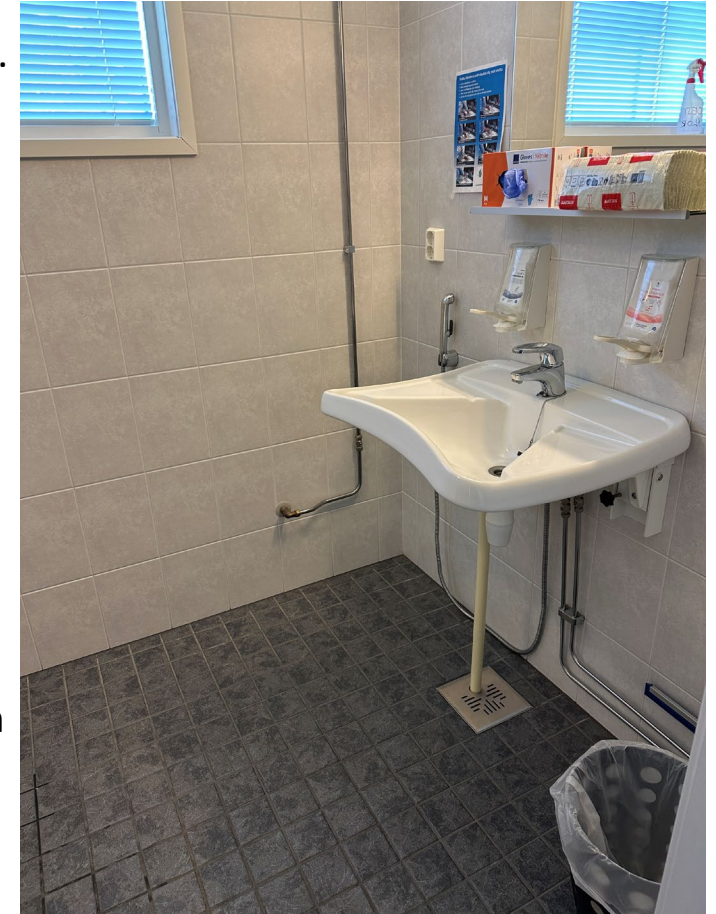

# Tillgänglig toalett

Stödhandtag och käpphållare bör finnas.

Det bör finnas krokar på olika höjder.

Utrustning bör vara installerad inom 90 och 110 centimeter. Utrustningen ska även kunna nå från toaletten och från ett hjulförsett hjälpmedel.

Vändytan bör uppnå 150 centimeter i diameter.

Avståndet till närmaste vägg är 77 centimeter.

Det finns inget larm på toaletten.



# Kontraster



Det bör finnas ett visuellt ledstråk.

Kontraster mellan text och bakgrund bör vara tydlig.

Det ska finnas tydliga kontraster mellan golv och väggar för att ge en uppfattning av rummet.

Stödstänger bör ha en avvikande färg.

Andra viktiga målpunkter är:

- Dörrkarm
- Dörrhandtag och handtag till skåp
- Köksskåp
- Möbler
- Krokar



# Rum



Det bör finnas sittplatser i olika höjder för att möta klientens behov. Sittplatser med armstöd underlättar för de som behöver stöd för att resa sig.

Det finns ett eko, användande av ljuddämpande material kan åtgärda detta.

Fönstret är lätt att öppna men kan vara lite utmanande att stänga. Personalen hjälper till att både öppna och stänga fönstren.

Det finns en garderob i rummet, ett kontrastfärgat handtag underlättar.



# Tillgänglig toalett i rummet




Det är inte tillräckligt rymligt att få en säng in till duschrummet.

Snöret till larmet bör fortsätta genom hela rummet.

Toalettsitsen bör vara i en kontrasterande färg.

Armstöd bör vara vägghängda, ha rätt höjd och bredd mellan stöden.

Bidéuschen är svår att nå.

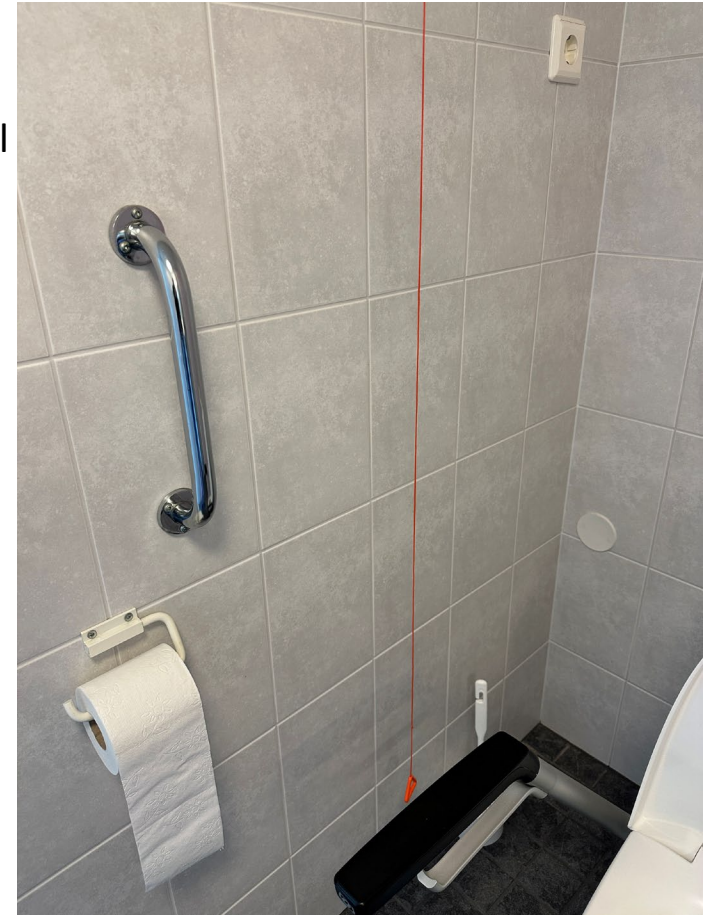

# Tillgänglig toalett i rummet



Det bör finnas ett eluttag på en lägre nivå.

Utrustning bör vara installerat på en nivå mellan 90 och 110 centimeter.

En automatiserad spolknapp underlättar.

Handfatet är installerat för nära en vägg.  
Kontrasterna bakom handfatet bör vara tydligare.

Kranen bör ha en förlängd del och vara utformad för enhandsfattning.

Vändutrymmet bör vara 150 centimeter i diameter.



# Dusch



Lösa föremål som hindrar i gångstråket bör flyttas.

Fönstret bör försees med möjligheter att avskärma dagsljuset vid behov.

Elbelysningen är ojämn och det skapas skuggor som kan uppfattas som nivåskillnader.

Blandaren på duscharna bör försees med enhandsfattning.

Det bör finnas ett vändutrymme som är 150 centimeter i diameter.

Passager bör ha en bredd som är minst 130 centimeter.

Duschstolen har rostiga ben och bör bytas ut.



# Tillgänglig toalett duschrum



Det bör finnas tydliga kontraster mellan handfat och toalettsitsen.

Avståndet till den högra väggen uppnår inte minst 80 centimeter.


Armstöden bör vara vägghängda och vara installerade 80 centimeter i höjd med en bredd som är minst 60 centimeter.

Avståndet mellan närmaste vägg och handfat bör vara minst 40 centimeter.

Kranen bör ha en förlängd del.

Spegeln är installerad för högt upp.

Krokar bör finnas på olika höjder.

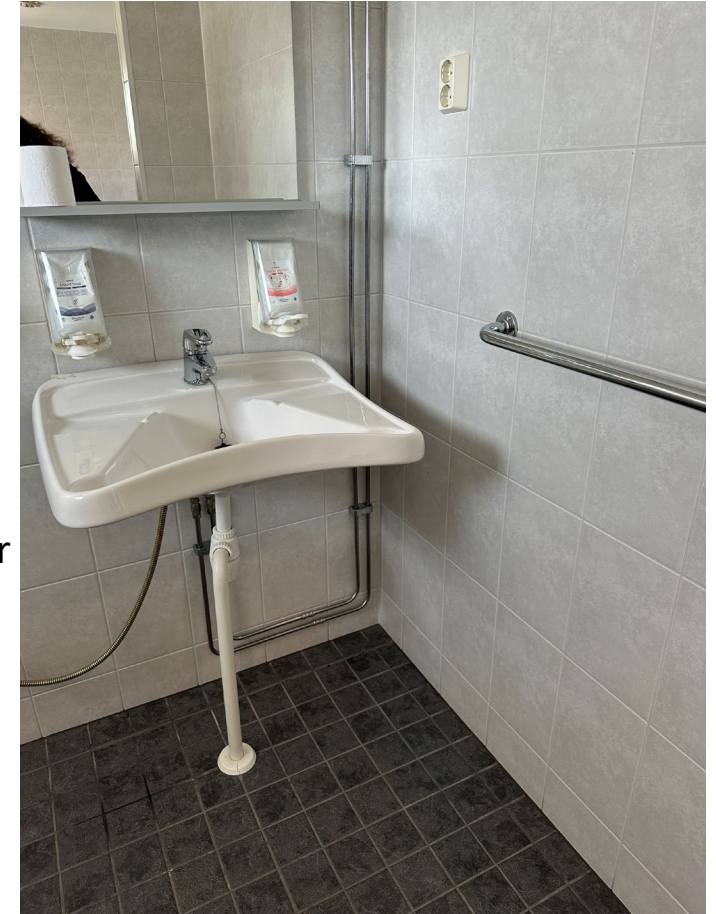

# Tillgänglig toalett duschrum

Belysningen bör vara automatiserad.

Det bör finnas en vändyta som är minst 150 centimeter i diameter framför toaletten och handfatet.

Bidéduschen kan vara svår att nå.

Det bör finnas en käpphållare och en stödstång vid handfatet.

Att nå tvål- och spritbehållaren kan vara svårt.

Utrustning bör vara placerad inom räckhåll, det vill säga 90 och 110 centimeter i höjd.



# Bastu



Det bör finnas en tydlig skylt med symbol.

Dörrpassagebredden bör vara minst 85 centimeter.


En lampa bör bytas ut då den inte fungerar.

Ett draghandtag underlättar stängningen av dörren.

Springorna i laven bör inte vara bredare än 0,5 centimeter.

De yttre framkanterna på laven bör kontrastmarkeras, även staketet runt bastuaggregatet.

Ledstången mot väggen är lös. Ledstängerna är inte korrekt utformade.

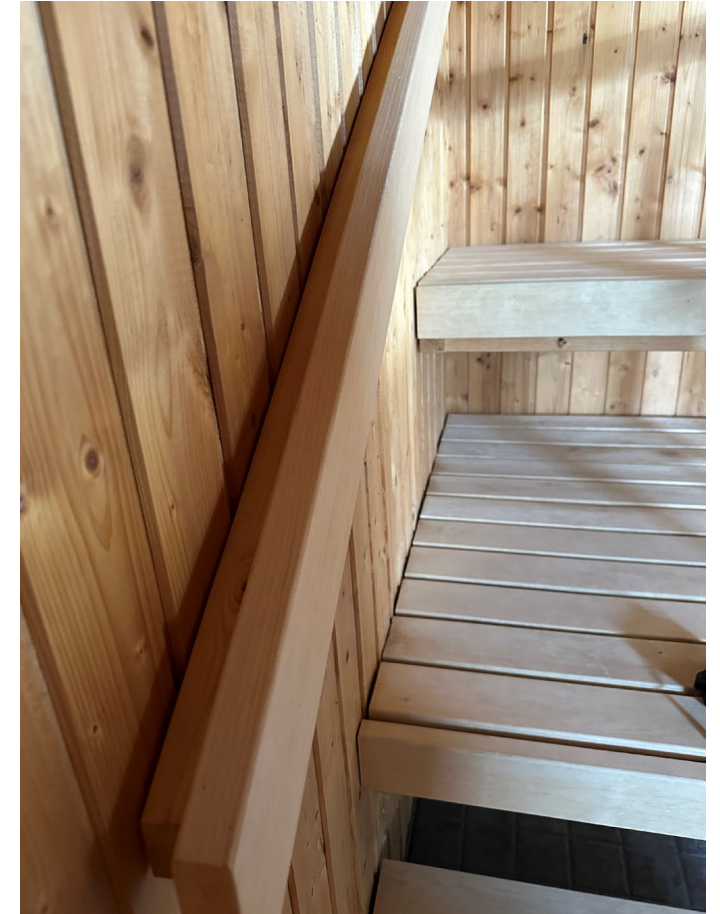

Lokalerna är funktionella och erbjuder god tillgänglighet med hög trivsel.

Det finns ett antal förbättringsområden som listas i rapporten. Där framkommer det i en punktlista lätta och svåra åtgärder.

# Tack!

[www.handicampen.ax](http://www.handicampen.ax)

